


Manuel d'utilisation

Checker HC[®]

HI 719

Mini-photomètre Dureté Magnésium

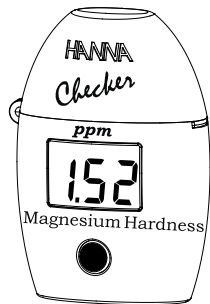

Cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi un instrument de la gamme HANNA instruments. Ce manuel d'utilisation vous donnera toutes informations nécessaires pour une utilisation optimale de l'instrument. Lisez-la attentivement avant toute utilisation. N'hésitez pas à nous contacter pour toute information technique complémentaire dont vous pourriez avoir besoin. Ces instruments sont conformes aux directives CE EN50081-1 et EN50082-1.

EXAMEN PRÉLIMINAIRE

Déballiez votre instrument et examinez-le attentivement. En cas de dommage occasionné par le transport, avertissez immédiatement votre revendeur.

L'instrument est livré avec :


- 2 cuvettes de mesures et leur bouchon
- Réactifs pour 50 tests dureté magnésium
- 1 pile 1,5 V AAA

Note : Tout matériel défectueux doit impérativement être retourné dans son emballage d'origine.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Gamme	0,00 à 2,00 mg/L (ppm)
Résolution	0,01 mg/L (ppm)
Exactitude (à 25 °C)	± 0,20 mg/L (ppm) ± 5 % de la lecture
Source lumineuse	DEL à 525 nm
Détecteur lumière	de Photocellule au silicium
Méthode	Adaptation de la méthode "Standard Methods for examination of water and wastewater" 18th edition, méthode EDTA : La réaction entre le magnésium et le réactif provoque une coloration rouge-violet de l'échantillon.
Environnement	0 à 50 °C max 95 % HR sans condensation
Pile	1 x 1,5 V AAA
Auto-extinction	Après 10 minutes de non-utilisation
Dimensions / Poids	86 x 61 x 37,5 mm / 64 g

DESCRIPTION FONCTIONNELLE

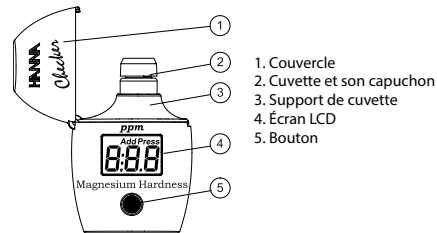

MESSAGES D'ERREURS ET AVERTISSEMENTS

Light High : Il y a trop de lumière pour faire la mesure. Soit la cuvette n'a pas été mise en place, soit le bouchon n'est pas en place sur la cuvette et que trop de lumière pénètre dans l'orifice de mesure.

Light Low : Il n'y a pas assez de lumière pour faire la mesure. L'échantillon à mesurer absorbe moins de lumière que l'échantillon qui a servi à étalonner l'instrument

Inverted cuvettes : Inversion entre la cuvette d'étalonnage et la cuvette de mesure.

Under range : "0.00" clignotant indique que l'échantillon à mesurer absorbe moins de lumière que l'échantillon qui a servi à faire la remise à zéro.

Vérifiez la procédure et soyez sûr que vous utilisez la même cuvette pour faire la remise à zéro et pour la mesure.

Over Range : Une valeur clignotante de la valeur maximale en concentration mesurable indique qu'un dépassement de gamme a été enregistré : diluez l'échantillon et relancez le test.

Battery low : La pile va bientôt être déchargée et doit être remplacée au plus vite.

Dead battery : La pile est entièrement vide ; l'instrument s'éteindra immédiatement après avoir affiché ce message.

Remplacez la pile et redémarrez l'instrument.


HANNA
instruments

CE
Ces instruments sont conformes aux directives de la Communauté Européenne

Ed. 10/09/2015

MODE OPÉRATOIRE

- Allumez l'instrument en appuyant sur le bouton. Tous les segments s'allument. Lorsque l'écran affiche "Add", "C.1" et que "Press" clignote, l'instrument est prêt.
- Rincez un becher gradué plusieurs fois avec l'échantillon à mesurer avant de le remplir jusqu'à la marque 50 ml.
- Ajoutez 0,5 ml de réactif **HI719A-0**, agitez.
- Ajoutez 0,5 ml de réactif **HI719B-0**, agitez.
- Utilisez cette solution pour pincer 2 cuvettes. Remplissez les deux cuvettes jusqu'à la marque 10 ml.
- Ajoutez une goutte de **HI719C-0** à une cuvette (#1), fermez la cuvette et inversez-la plusieurs fois pour mélanger. Ceci est le blanc.
- Ajoutez une goutte de **HI719D-0** à la deuxième cuvette (#2), fermez la cuvette et inversez-la plusieurs fois pour mélanger. Ceci est l'échantillon.
- Placez le blanc (#1) dans l'instrument et fermez le couvercle.
- Appuyez sur le bouton, lorsque l'écran affiche "Add", "C.2" et que "Press" clignote, l'instrument est étalonné.
- Retirez la cuvette.
- Insérez la deuxième cuvette (#2) dans l'instrument et appuyez sur le bouton.
- L'instrument affiche directement la concentration de dureté magnésium (CaCO_3) en mg/L (ppm). Pour convertir la mesure : $1 \text{ mg/L} = 0,1 \text{ degré français} = 0,056 \text{ degré allemand} = 0,07 \text{ degré anglais}$.

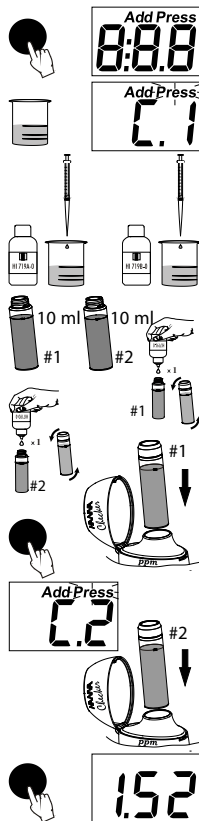

CONSEILS POUR DES MESURES PRÉCISES

Les instructions ci-dessous résument les différentes précautions à prendre pour garantir une bonne répétabilité et une bonne précision des différentes mesures.


- La cuvette introduite dans l'instrument doit toujours être fermée par le capuchon plastique transparent ou par un bouchon vissant (à commander séparément). Les capuchons transparents ne sont pas disponibles en pièces de rechange.
- Ne laissez pas l'échantillon à mesurer trop longtemps dans les cuvettes après avoir rajouté les réactifs ; ceci entraînerait une coloration des différentes cuvettes.
- Si la cuvette est placée dans l'instrument, il est nécessaire qu'elle soit absolument propre, donc exempte de graisse, d'empreintes digitales ou d'autres facteurs pouvant entraîner une diffusion du faisceau lumineux émis.
- Il est important que l'échantillon à mesurer ne contienne pas de matières en suspension ; ceci entraînerait des erreurs de lecture.
- Lors de la dissolution des réactifs, il est souvent nécessaire d'agiter l'échantillon, ceci peut entraîner la formation de petites bulles d'air. Pour garantir des mesures précises, il est nécessaire d'évacuer ces petites bulles d'air par un léger tapotement contre le récipient.

REMPACEMENT DE LA PILE

Pour économiser la pile, l'instrument s'éteint après 10 minutes de non-utilisation. La durée de vie de la pile est d'environ 5000 mesures. L'instrument affiche "bAT" à l'écran lors du démarrage lorsque la capacité de la pile passe sous la barre des 10%. Si la pile est vide et qu'aucune mesure précise ne peut être effectuée, l'instrument affiche "bAd" et "bAT" durant 1 seconde et s'éteint. La pile doit être remplacée afin de pouvoir rallumer l'instrument.

Instructions de remplacement de la pile:

- Éteignez l'instrument en maintenant le bouton enfoncé jusqu'à l'extinction de l'appareil.
- Retournez l'instrument et retirez le couvercle de la pile à l'aide d'un tournevis.
- Retirez la pile de son logement et remplacez la par une pile neuve.
- Refermez le couvercle de la pile et resserez la vis.

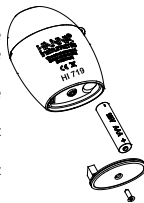

ACCESSOIRES

Réactifs

HI 719-25 Réactifs pour 25 tests dureté magnésium

Autres accessoires

HI 719-11 Solution étalon dureté magnésium certifiée
HI 740028 Pile 1,5 V AAA (4 pcs)
HI 731318 Tissus de nettoyage pour cuvettes (4 pcs)
HI 731321 Cuvettes de mesure (4 pcs)
HI 731353 Bouchons transparents pour cuvettes
HI 731225P Capuchons pour cuvettes (4 pcs)
HI 93703-50 Solution de nettoyage pour cuvettes (230 mL)

RECOMMANDATIONS AUX UTILISATEURS

Avant d'utiliser ces instruments, assurez-vous qu'il convient parfaitement à l'environnement dans lequel il est utilisé. L'utilisation dans une zone résidentielle peut causer de petites interférences aux équipements radio ou TV. Toute variation introduite par l'utilisateur à l'équipement fourni peut réduire la performance de l'instrument. Pour éviter tout dommage ou brûlure, n'utilisez pas l'instrument dans un four à micro-ondes.

GARANTIE

HI 719 est garanti 2 ans contre tout vice de fabrication dans le cadre d'une utilisation normale et si la maintenance a été effectuée selon instructions. Les dommages dus à un accident, une mauvaise utilisation ou un défaut de maintenance ne sont pas pris en compte. En cas de besoin, contactez votre revendeur le plus proche ou **HANNA instruments**. Si l'instrument est sous garantie, précisez le numéro de série de l'instrument, la date d'achat ainsi que de façon succincte, la nature du problème rencontré.

Si l'instrument n'est plus couvert par la garantie, un devis SAV vous sera adressé pour accord préalable de votre part.

Recyclez avec nous vos instruments **HANNA instruments** !

Cet instrument ne doit être ni rejeté dans la nature, ni déposé dans les déchèteries communales ou collectes d'ordures ménagères.

